

HC-S1, S2控制板端子接口			禾川伺服X3E定义口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
	P+	正转脉冲输出	26	PULS+	指令脉冲输入1
	P-		27	PULS-	
	N+ (S+)	反转脉冲输出	30	SIGN+	指令脉冲输入2
	N- (S-)		31	SIGN-	
	24V	24V电源	3	COM+	外接控制电源+
	0V	电源0V	22	ALM-	伺服警报-
			12	COM-	外接控制电源-
	SRDY	伺服驱动器报警	21	ALM	伺服警报+
	SON	伺服使能	4	S ON	伺服使能
	BK+	刹车	13	BK+	电机刹车+

名称	参数	设定值	注解
控制模式	P00.01	0	位置控制
位置指令来源	P00.05	0	脉冲指令
脉冲形式/电机方向	P00.07	4或5 (S1)&0或1 (S2)	脉冲形式与电机方向
电机一圈指令脉冲数	P00.08	10000	
刚性等级	P00.03		可根据机械刚性适当调节
惯量比	P00.04		
位置指令平滑滤波	P02.00		
位置指令FIR平滑滤波	P02.01		

